



## Ukna kyrka

Antikvarisk medverkan vid putslagning samt kalkning  
Ukna socken, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland,  
Norra Tjusts pastorat, Linköpings stift

Richard Edlund

KALMAR LÄNS MUSEUM  
Kyrkoantikvarisk rapport 2017

## Kalmar läns museums bebyggelseenhet

Kalmar läns museums bebyggelseenhet utför antikvarisk medverkan vid förändringar och renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/bebyggelsemiljöer. Flera medarbetare är också certifierade som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen.

Kalmar läns museum kan även erbjuda expertis inom exempelvis land- och marinarkologi, konservering och kulturmiljöpedagogik.

[www.kalmarlansmuseum.se](http://www.kalmarlansmuseum.se)

## Antikvarisk medverkan – vad är det?

Alla kyrkor och kyrkogårdar tillhörande svenska kyrkan byggda före 1940 är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Denna lag används också för att skydda vissa andra byggnader, så kallade byggnadsminnen. I Kalmar län handlar det om ca 135 byggnader, bebyggelsemiljöer, parker etc. När en sådan skyddad miljö ska förändras krävs ett särskilt tillståndsbeslut från länsstyrelsen, som får ställa villkor om hur åtgärderna ska utföras. Samma sak gäller när länsstyrelsen fattar beslut om så kallade byggnadsvårdsbidrag till olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller byggnader runt om i länet.


För att åtgärderna ska genomföras enligt länsstyrelsens beslut, med antikvariskt perspektiv och traditionella metoder och material ”som innebär minsta möjliga skada” på byggnaden eller bebyggelsemiljön ska arbetet följas av antikvarisk expertis, den antikvariske medverkande. Denne ska vara fastighetsägaren och hantverkarna behjälplig med goda råd, följa och dokumentera arbetet samt redovisa genomförda åtgärder i en rapport.

# Ukna kyrka

## Antikvarisk medverkan vid putslagning samt kalkning

Ukna socken, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland,  
Norra Tjusts pastorat, Linköpings stift

<b>Författare</b>	Bebyggelseantikvarie Richard Edlund
<b>Foto</b>	Författaren om inget annat anges
<b>Granskad av</b>	Antikvarie Magdalena Jonsson
<b>Layout</b>	Stefan Siverud
<b>Diarienummer</b>	Kalmar läns museum: 32-85-15 Länsstyrelsen Kalmar län: 433-8078-14
<b>Utgivare</b>	Kalmar läns museum 2017
<b>Kartor</b>	Publicerade i enlighet med tillstånd 507-1417-10 från Lantmäteriverket.
<b>Utförd av</b>	Kalmar läns museum, Bebyggelseenheten
<b>Kontaktperson</b>	Liselotte Jumme
<b>Beställare</b>	Hans Wennström
<b>Kontaktperson</b>	Hans Wennström
<b>Hantverkare</b>	RM Bygg AB, Kalmar
<b>Projektör</b>	RM Bygg AB, Kalmar
<b>Renoveringsperiod</b>	2016-02–2016-10
<b>Fältbesök skedde</b>	2016-02-10, 2016-09-13, 2016-10-24
<b>Övriga handlingar och digitala fotografier</b>	Förvaras i Kalmar läns museums topografiska arkiv.

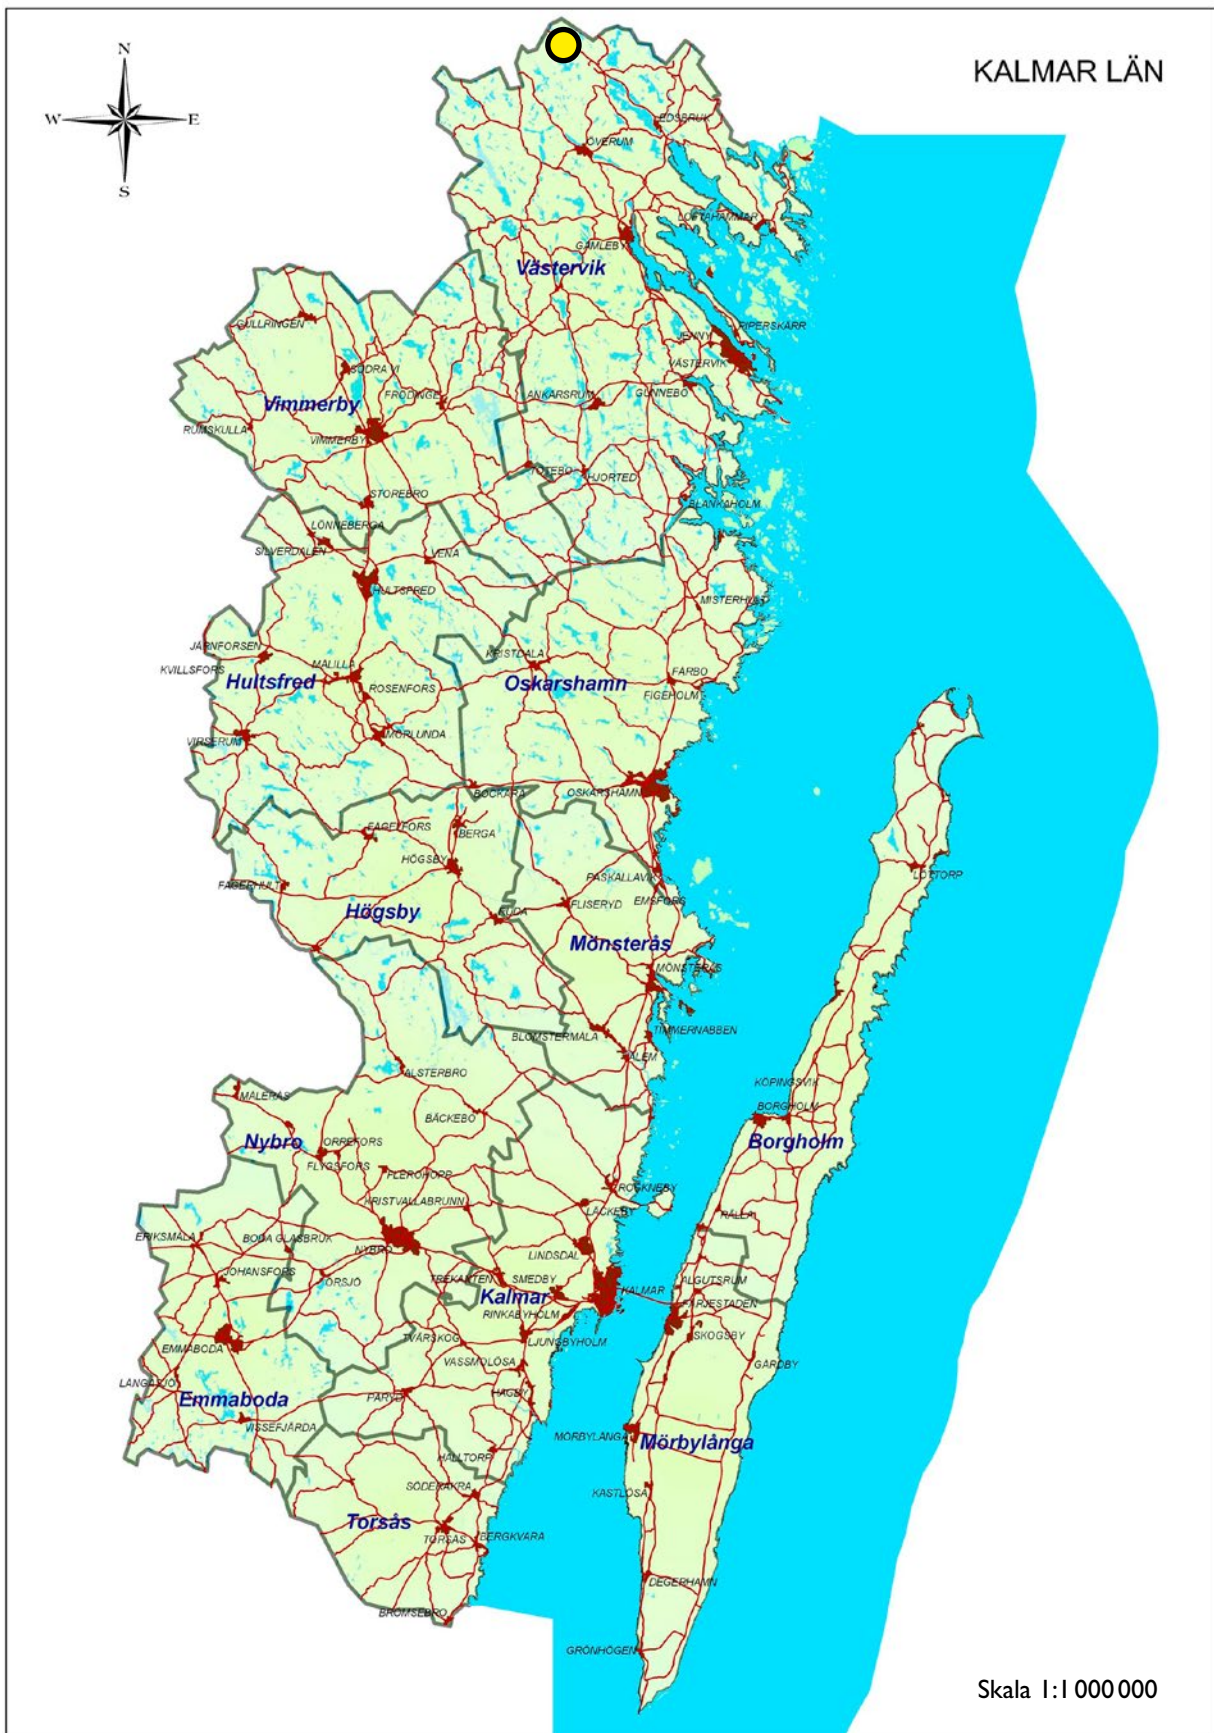

Karta över Kalmar län med platsen markerad.

## Kort om den aktuella byggnaden

Ukna kyrka, uppförd 1836–1838, är byggd i tegel med putsade fasader i vitt. Kyrkan ritades av Axel Nyström och den framstår som en originell skapelse med sina två absidutbyggnader och tornet i mitten. Kyrkan har genomgått yttre renoveringar på 1960-talet, 1986, 1992 och senast 2006–2007. Då har det främst gällt omputsning samt kalkning av fasaderna. De nu aktuella åtgärderna består i att laga skador i den putsade takfoten på den södra absiden, entrén till vapenhuset.



## Utförda åtgärder

Den antikvariska medverkan har skett i samband med tillståndsgivning för aktuella åtgärder enligt Kulturmiljölagen. Tillstånd utfärdat av Länsstyrelsen i Kalmar.

### Södra absiden

#### *Tillstånd före renovering*

Skador på gesimsen. Putsnedfall på några ställen men mest där absiden ansluter till kyrkobyggnaden på västra och östra sidan. Sammanlagda längden gesims som uppvisade skador var mellan 7–8 m.

#### *Vidtagna åtgärder*

Skadan reparerades med hydrauliskt kalkbruk. Grundning skedde med Saint-Astier NHL 5 0–4mm. Utstockning och finputs skedde med Saint-Astier NHL 3,5 0–1mm.

### Kalkning

#### *Tillstånd före renovering*

Gesims efter slutförd putsning.

#### *Vidtagna åtgärder*

Kalkning med Gotlandskalk. Till 25 kg enligt receptet 15 g 94 Guldockra samt 15 g Obränd umbra. Kalkningen skedde i sex lager med efterföljande kalkvattning



Kyrkan före åtgärd.



Kyrkan före åtgärd. Skadan på östra sidan av absiden.



Kyrkan före åtgärd. Skadan på östra sidan av absiden.



Kyrkan före åtgärd. Skador på västra sidan av absiden.



Kyrkan före åtgärd på västra sidan.



Kyrkan före åtgärd på västra sidan.



Kyrkan efter åtgärd på västra sidan.



Kyrkan före åtgärd. Skadan på östra sidan av absiden.



Kyrkan efter åtgärd på östra sidan.



Kyrkan före åtgärd. Skadan på östra sidan av absiden.



Kyrkan efter åtgärd på östra sidan.



Kyrkan från söder före åtgärd.



Kyrkan från söder efter genomförd åtgärd.

## Sändlista

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar, 2 ex el antal enligt tillståndsbeslut

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, 2 ex

Samfälligheten

Linköpings stift, endast e-post: [gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se](mailto:gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se)









*Adress*  
Box 104, S-391 21 Kalmar

*Telefon*  
0480-45 13 00

*Fax*  
0480-45 13 65

*E-post*  
[info@kalmarlansmuseum.se](mailto:info@kalmarlansmuseum.se)